


# 改善箇所説明図



(左ハンドル車)

運転者席用エアバッグモジュール (裏面)

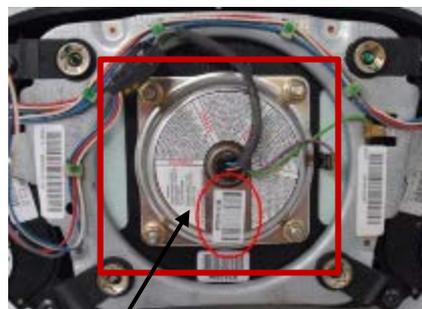

基準不適合発生箇所

運転者席用エアバッグ



ステアリングホイール



エアバッグモジュール

## 基準不適合の内容

運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿する可能性がある。

そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、衝突時等のエアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあり、インフレーター内の圧力が上昇して容器が破損することにより、乗員が負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、運転者席用エアバッグのインフレータのシリアル番号を確認し、確認結果に応じて、エアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを代替品と交換する。なお、代替品の準備には時間を要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。

識別：右フロントドア ロアヒンジ取り付けボルトの頭部に白ペイントを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。