

# 改善箇所説明図





図：左ハンドル車



## 基準不適合発生箇所

バッテリー プラス ケーブルの絶縁固定体

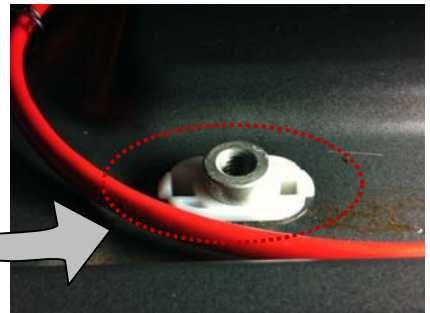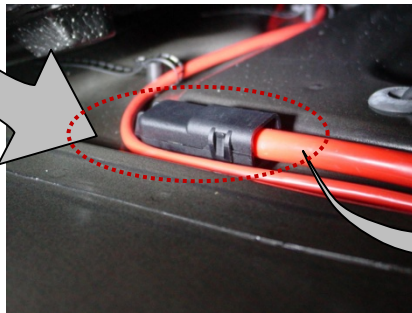

## 不具合の内容

トランクルームのフロアパネル下にあるバッテリープラスケーブルの絶縁固定体において、プラスチックロックの挿入が適切ではなかったため、振動等の影響により、絶縁固定体の車体への固定が緩むおそれがある。

その場合、接触不良または絶縁不良により電装系システムに十分な電力が供給されず、エンジンが停止し再始動できなくなる可能性がある。また、接点間での放電によりバッテリープラスケーブルが熱を持ちトランクルームのフロアパネルが焦げることがあり、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、当該絶縁固定体の取り付けを点検し、必要な場合は適切に取り付けし直す。

## 識別

作業完了車は、バッテリー ターミナル カバーが白色である。