


# 改善箇所説明図

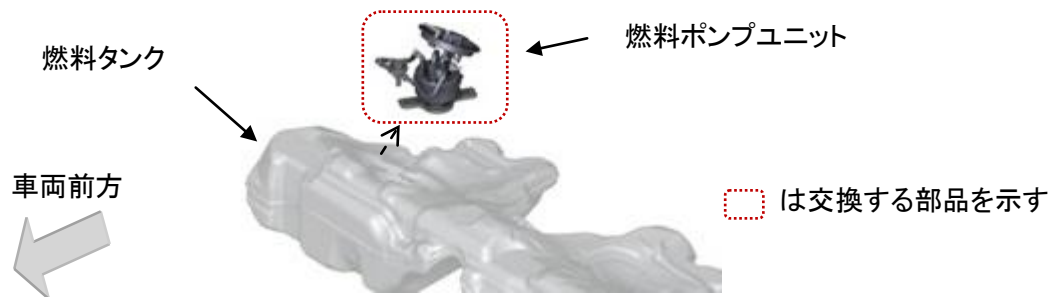

## 基準不適合の内容

燃料ポンプにおいて、配線と端子の圧着作業が不適切なため、過度に圧着されているものがある。そのため、電気抵抗の増加によって当該部分が過熱して周辺部分が溶損し、燃料が漏れるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、当該燃料ポンプを対策品と交換し、端子コネクタを新品と交換する。